


Схема расположения балок, прогонов и связей по верхним поясам ферм

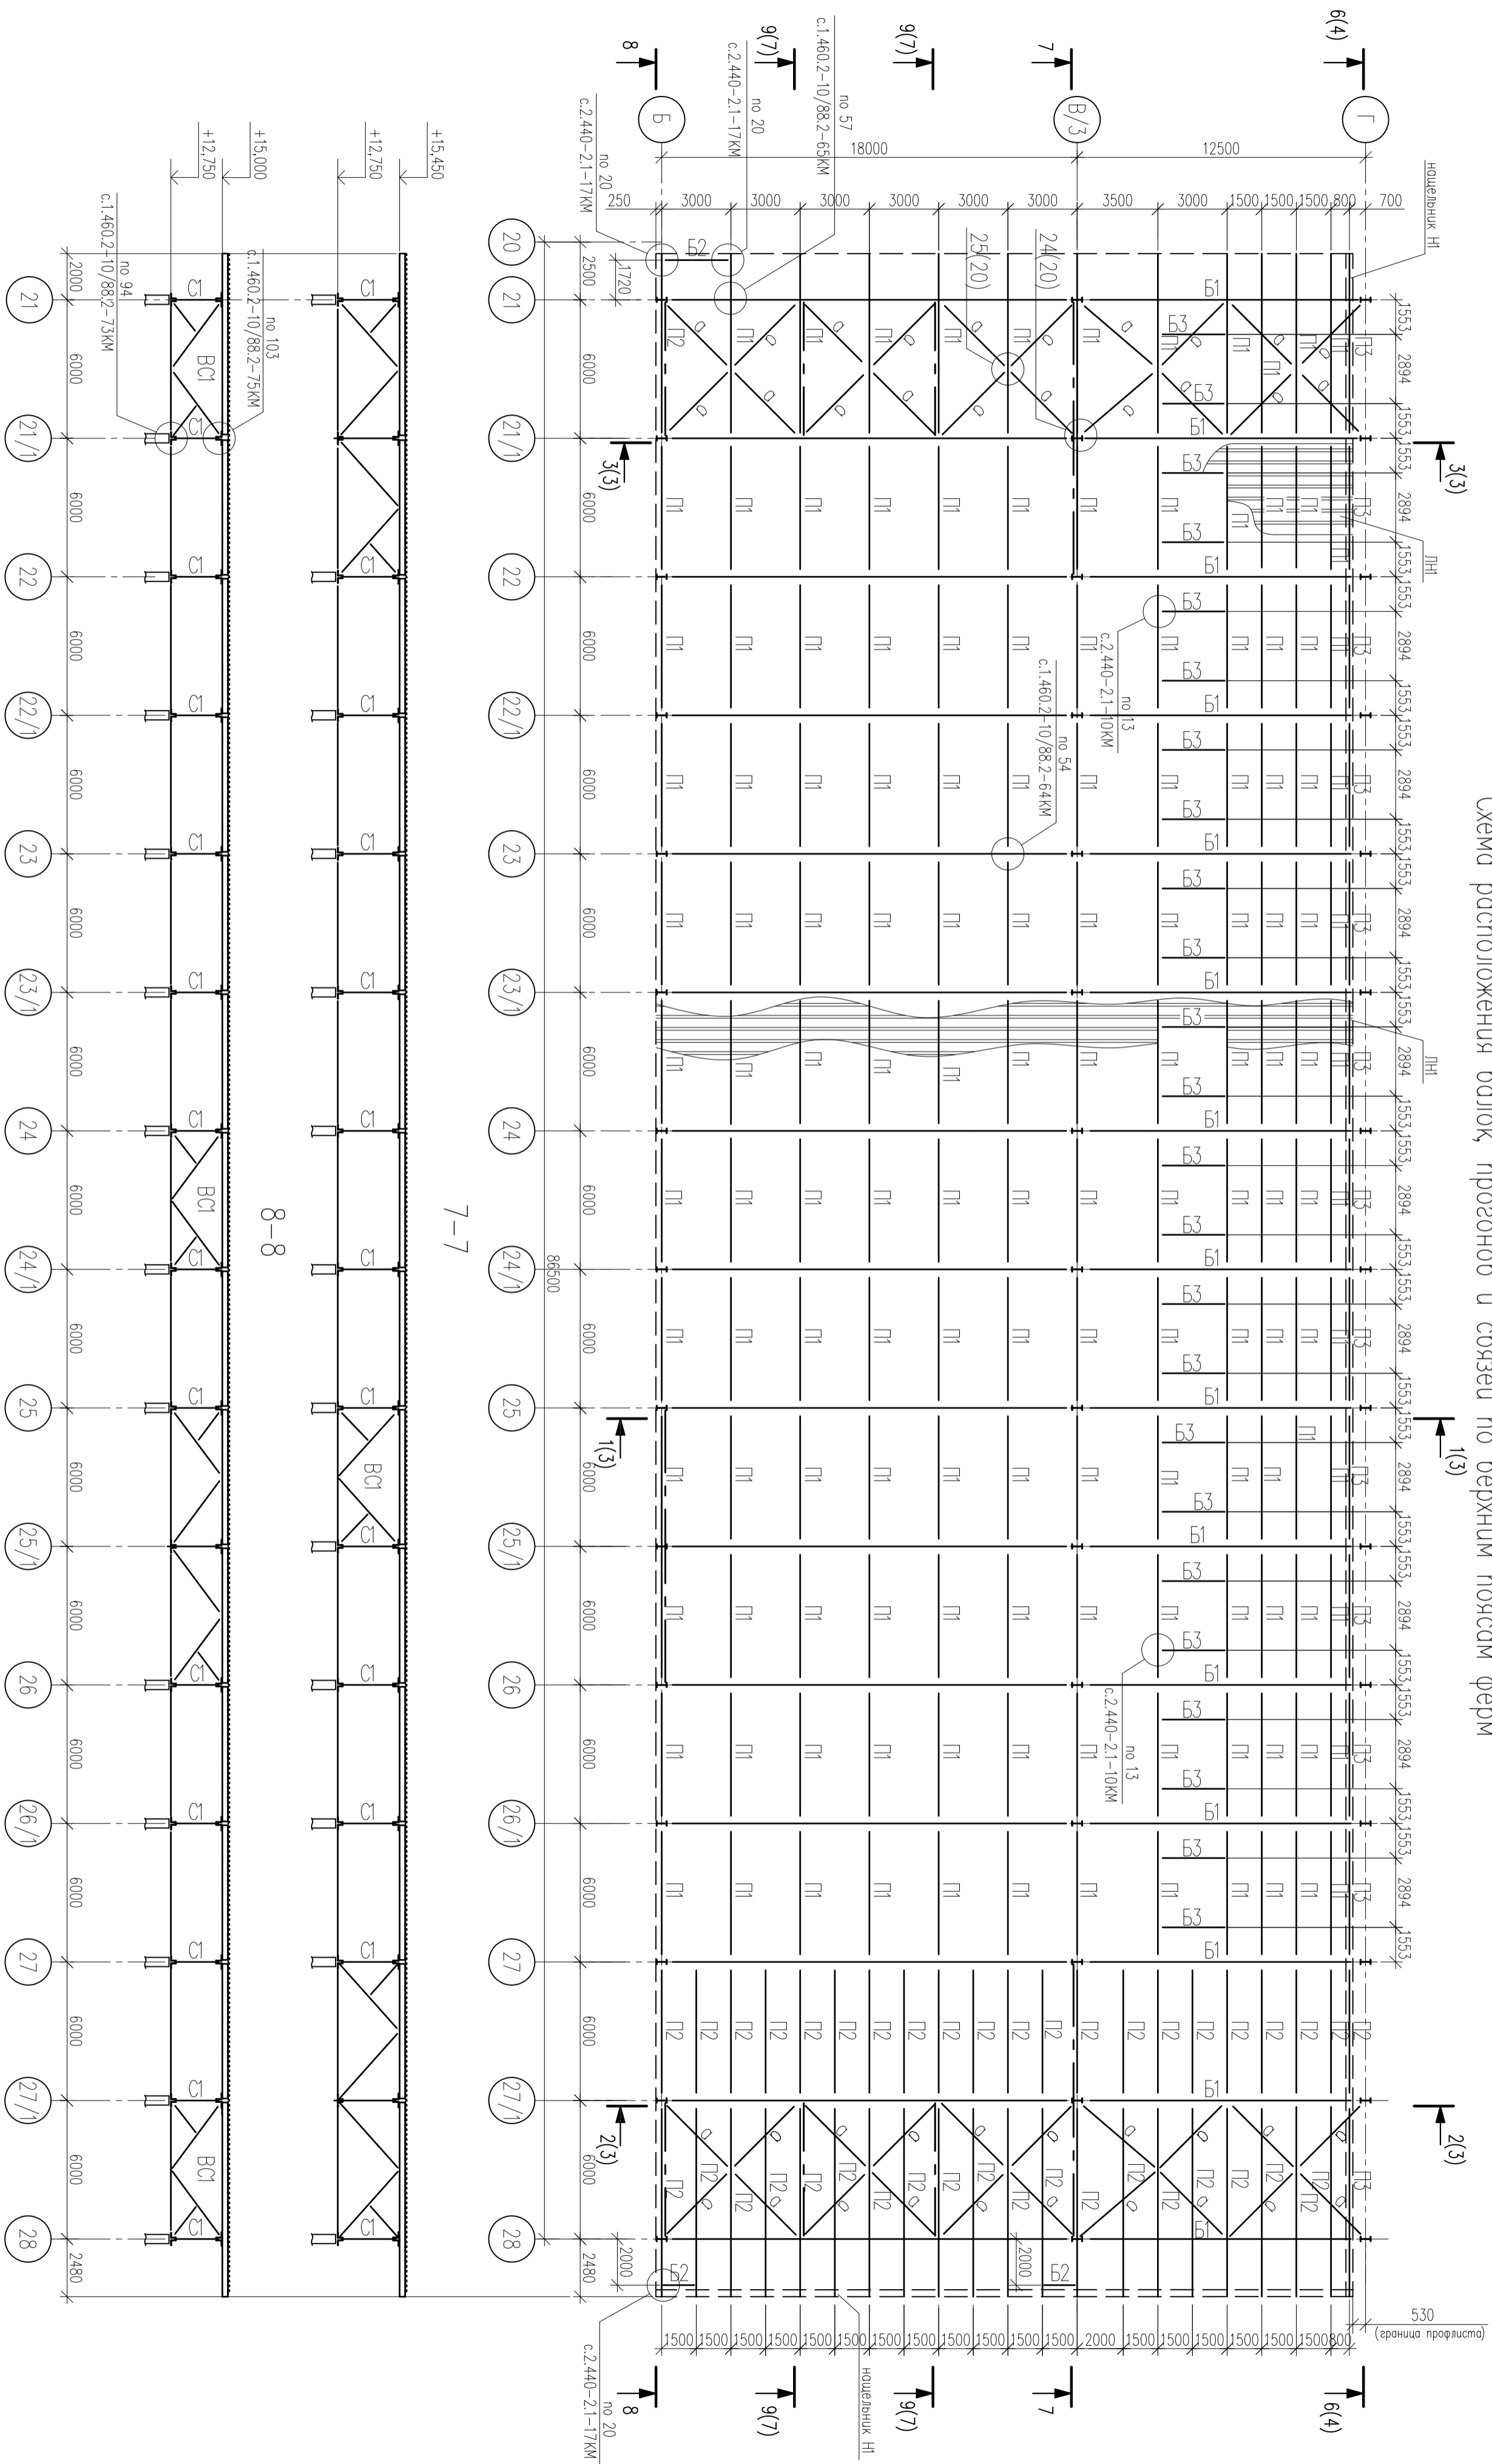

1. Общие данные на листе 1.
2. Работать совместно с л. 3, 4, 10.
3. Ведомость элементов покрытия см. л. 8.
4. Профилированный настил ЛН1 крепить к прогонам на крайних опорах – в каждую волну, на промежуточных опорах – через волну шурломки SD14-N15-5,5x30 концерна SFS intec. В местах продольного стыка, настил ЛН1 крепить шурломки SL2-4,8x20 концерна SFS intec по всей длине ската с шагом 500 мм.
5. Профилист укладывать узкой полкой вниз.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Федюкович			<i>[Signature]</i>	11.08
Проверил	Шибалева				11.08
ТКП	Шибалева				11.08
И. контроль	Тугаев				11.08

БОГУЧАНСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД		
Отделение переработки электролита		
Оси 20...28.		
Сталь	Лист	Листов
Р	6	

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Согласовано

Схема расположения балок, прогонов и связей по верхним поясам стропильных ферм